

ООО «БЕЛЭКСПЕРТЛИФТ»
Номер записи в РАЛ : RA.RU.27LX58
308006 г. Белгород, ул. Производственная, д.8, оф. 201
тел/факс: 8-(4722)-21-38-87

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

25 октября 2021г.

Мною, специалистом Бондаренко В.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Союзлифтомонтаж-Белгород», Нач.уч-ка Голдобина И. А., эл. механика Филатова А.Д.,
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта: _____

(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (зав., учетн.) 121426
Адрес установки: г. Белгород, ул. Щорса 8 «Б», п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы не
соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта
положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации
изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными
требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального
контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания
тормозной системы на лифте с электрическим приводом отрицательные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия,
приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	При испытании по В.3.1.1 происходит подъём (подтягивание) кабины.	ГОСТ Р 53783-2010 приложен. Ж
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	_____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуем ый срок устранения*	Отметка об устране нии
1	Не работает аварийное освещение в кабине лифта.	ГОСТ Р 53780- 2010 п.5.5.6.15.2.	До 28.10.2021 г.	
2	Люфт в паре редуктора: 120-125 мм по окружности шкива ручного перемещения. Эксплуатирующей организации рекомендую определить степень износа червячной пары. При превышении норм эксплуатации – рекомендую заменить.	Руководство по эксплуатации	До 01.11.2021 г.	
3	Неравномерная осадка тяговых канатов в ручьях КВИШ (более 1 мм.)	Руководство по эксплуатации	До 25.11.2021 г.	


* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации

Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист

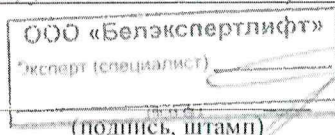

Бондаренко В.В.
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлен:

представитель специализированной организации

(подпись)

Голдобина И. А.
ФНО

представитель владельца лифта

(ПОДПИСЬ)

ФИО

ООО «БЕЛЭКСПЕРТЛИФТ»
Номер записи в РАЛ : RA.RU.27LX58
308006 г. Белгород, ул. Производственная, д.8, оф. 201
тел/факс: 8-(4722)-21-38-87

**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

25 октября 2021г.

Мною, специалистом Бондаренко В.В.
в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт,
ООО «Союзлифтомонтаж-Белгород», Нач.уч-ка Голдобина И. А., эл. механика Филатова А.Д.,
(наименование организации, должность, ФИО)
и представителя владельца лифта: _____

(наименование организации, должность, ФИО)
проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.
Идентификационный номер лифта (зав., учетн.) 121432
Адрес установки: г. Белгород, ул. Щорса 8 «Б», п. 1.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	Отрицательные результаты отсутствуют.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

[illegible]

Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.

Специалист



Бондаренко В.В.
(ФИО)

представитель специализированной организации

(подпись) Голдобина И. А.
ФИО

представитель владельца лифта

_____/ _____
(подпись) ФИО